

ALU-RACK HONDA CB 1000 R
ALU-RACK HONDA CB 1000 R

Montagehinweise

Alle vom Motorrad gelösten Schrauben sind gemäß Herstellerangaben wieder zu montieren, oder mit von SW-MOTECH gelieferten Schrauben zu ersetzen. Falls nicht anderweitig definiert, diese Schrauben nach Tabelle anziehen:

M5	5,5 Nm
M6	9,6 Nm
M8	23 Nm

Gegebenenfalls Schrauben mit flüssiger Schraubensicherung einkleben.

Prüfen Sie nach 50 km alle Verbindungen auf festen Sitz.

Max. Zuladung 5 Kg inklusive Koffer und Adapter.
Ist das Zuladungsgewicht des Fahrzeuges durch den Hersteller limitiert, gelten diese Grenzwerte.

SW-MOTECH GmbH & Co. KG
Ernteweg 8/10
35282 Rauschenberg
Germany

Tel. +49 (0) 64 25/8 16 8-00
Fax +49 (0) 64 25/8 16 8-10

info@sw-motech.com
www.sw-motech.com

Mounting Instruction

SW-MOTECH products should be installed by a qualified, experienced motorcycle technician. If you are unsure of your ability to properly install a product, please have the product installed by your local motorcycle dealer. SW-MOTECH takes no responsibility for damages caused by improper installation.

All screws, bolts and nuts, including all replacement hardware provided by SW-MOTECH, should be tightened to the torque specified in the OEM maintenance manual for your motorcycle. If no torque specifications are provided in the OEM maintenance manual, the following torques may be used:

M5	5,5 Nm
M6	9,6 Nm
M8	23 Nm

All screws, bolts and nuts should be checked after driving the first 50 km to ensure that all are tightened to the proper torque.

Medium strength liquid thread-locker (i.e., "Loctite") should be used to secure all screws, bolts and nuts.

Max. Load On Rear Carrier: 5 Kg (11 lbs) inclusive case and adapter or the motorcycle manufacturer's weight limit, whichever is less.

! Achtung: Falls die Montage einer Adapterplatte vorgesehen ist, MÜSSEN die Haltenocken am ALU-RACK vor dessen Anbau am Motorrad verschraubt werden.

Attention: Cam-locks from adapter kit MUST be installed before attaching the ALU-RACK to the bike.

1

ALU-RACK
ALU-RACK

schwarz/black

GPT.01.462.001 00

Anzahl/ Pcs. 1

5

Unterbau
Base Frame

GPT.01.462.921/922 00

Anzahl/ Pcs. 2 (L/R)

9

Quertraverse
Cross Bracket

GPT.01.462.002 01

Anzahl/ Pcs. 1

13

Klemmblech
Clamp Bracket

GPT.01.462.005 00

Anzahl/ Pcs. 1

2

Senkkopfschraube
Counter Sunk Screw

schwarz/black

M8 x 25 DIN 7991

Anzahl/ Pcs. 4

6

Sechskantschraube
Hexagon Screw

silber/silver

M8 x 35 DIN 931

Anzahl/ Pcs. 4

10

Sechskantschraube
Hexagon Screw

silber/silver

M6 x 25 DIN 933

Anzahl/ Pcs. 4

14

Sechskantschraube
Hexagon Screw

silber/silver

M5 x 8 DIN 933

Anzahl/ Pcs. 2

16

Sechskantschraube
Hexagon Screw

silber/silver

M8 x 20 DIN 933

Anzahl/ Pcs. 4

3

Senkscheibe
Counter Sunk Washer

schwarz/black

SE.00.084.02

Anzahl/ Pcs. 4

7

Unterlegscheibe
Washer

silber/silver

A 8,4 DIN 125

Anzahl/ Pcs. 4

11

Unterlegscheibe
Washer

silber/silver

A 6,4 DIN 9021

Anzahl/ Pcs. 4

15

Unterlegscheibe
Washer

silber/silver

A 5,3 DIN 9021

Anzahl/ Pcs. 2

17

Unterlegscheibe
Washer

silber/silver

A 8,4 DIN 125

Anzahl/ Pcs. 4

4

Rohrendstopfen
Plastic Cap

schwarz/black

KES.00.21.2,5-3.02

Anzahl/ Pcs. 4

8

Distanzbuchse
Spacer

Da:25 Di:8,4 h:4



Anzahl/ Pcs. 4

12

Distanzbuchse
Spacer

Da:12 Di:6,4 h:9


Anzahl/ Pcs. 4

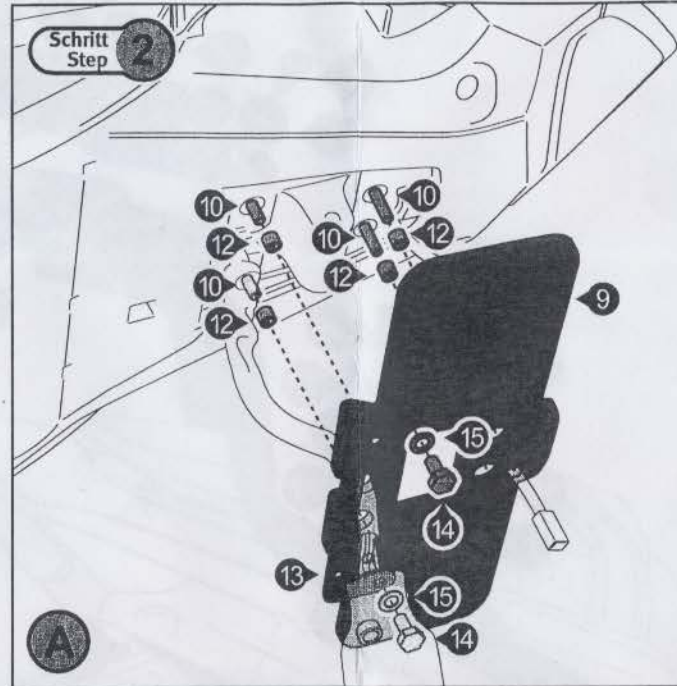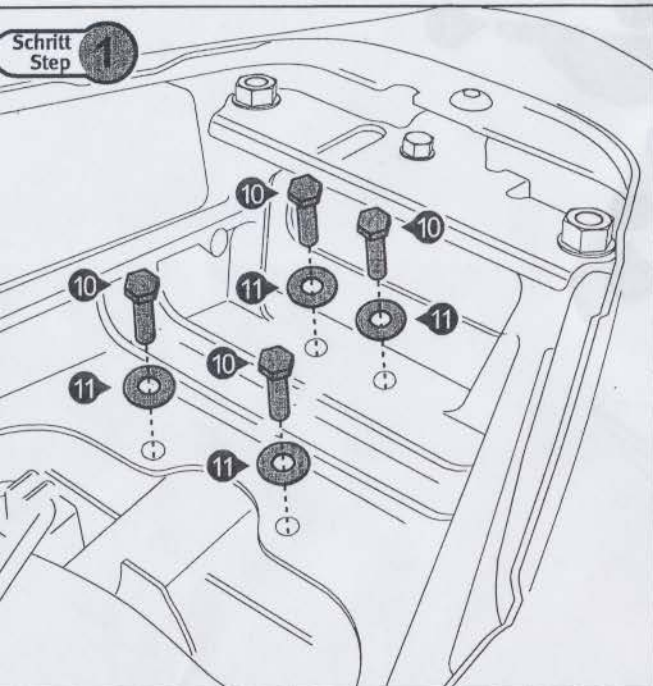

Setzen Sie die Distanzbuchsen (12) auf die in Schritt 1 montierten Schrauben (10). Verschrauben Sie anschließend das Klemmblech (13) mit den Schrauben (14) und Unterlegscheiben (15) an der Quertraverse (9). Achten Sie darauf, den Kabelbaum der Radabdeckung zwischen dem Klemmblech (13) und Quertraverse (9) zu platzieren. Führen Sie das einzelne Kabel durch die quadratische Öffnung wie gezeigt.

Position spacers (12) over screws (10) mounted in step 1 as shown. Attach the clamp bracket (13) with screws (14) and washers (15) to the cross bracket (9). Make sure to secure the harness between the clamp bracket (13) and the cross bracket (9). Route the cable through the square opening as shown.

ACHTUNG: Die Montage dieses Produktes kann kompliziert sein und erfordert ein gutes technisches Verständnis. Wenn Sie unsicher sind, ob Ihre Fähigkeit für die ordnungsgemäße Montage des Produkts ausreichend sind, lassen Sie diesen bitte durch einen qualifizierten, erfahrenen Motorrad-Techniker durchführen. SW-MOTECH übernimmt keine Verantwortung für Schäden, die durch eine unsachgemäße Montage verursacht wurden.

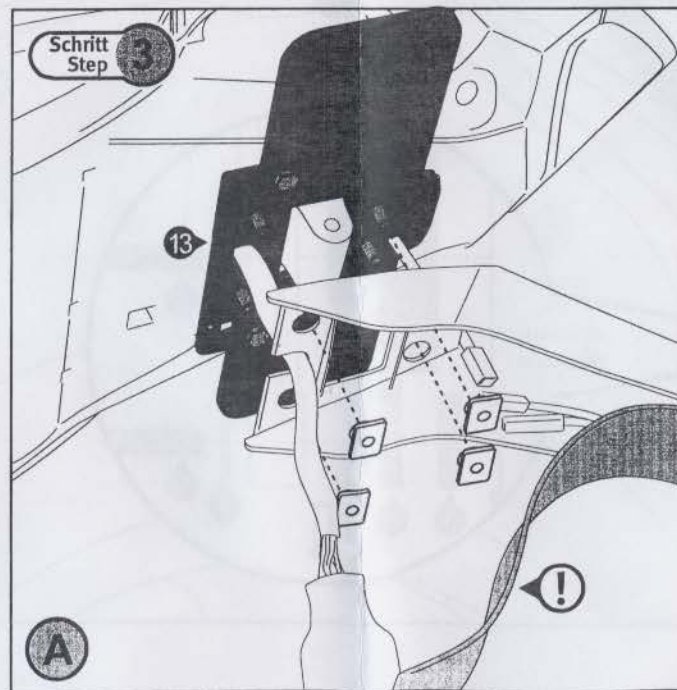

Verschrauben Sie die Radabdeckung mit den originalen Einlegemuttern. Stellen Sie nach der Montage alle Steckverbindungen wieder her und schließen die Abdeckung der Radabdeckung mit den originalen Schrauben. Achten Sie darauf, dass die Abdeckung in die Vertiefungen des Klemmblechs (13) einrastet. Führen Sie final vor Fahrtbeginn einen Funktionstest aller elektrischen Komponenten der Radverkleidung durch.


Attach the rear mud guard with the original inlay nuts. After mounting connect all plugs who disconnectet in step 1. Close the lower cover of the rear mud guard with the original screws. Make sure the cover snaps into the slots of the clamp bracket (13). Finally check all functions of the electrical components before riding.

Entfernen Sie die Sitzbank. Lösen Sie anschließend die originalen Schrauben der Radverkleidung an den in der Zeichnung gezeigten Montagepunkten. Öffnen Sie die untere Abdeckung der Radverkleidung (markiert mit (!)-Symbol in Schritt 3) und lösen Sie alle elektrischen Verbindungen. Setzen Sie nun die Schrauben (10) mit Unterlegscheiben (11) wie gezeigt ein.

ATTENTION: The assembly of this product can be complicated and requires a good technical understanding. If you are unsure of your ability to properly install this product, please have the installation performed by a qualified, experienced motorcycle technician. SW-MOTECH takes no responsibility for damages caused by improper installation.

Remove the seat. Loosen the original screws of the rear mud guard at the mounting points shown above. Open the lower cover (marked with (!)-symbol shown in step 3) of the rear mud guard and disconnect all electrical connections. Now insert the screws (10) and with washers (11) as shown in the drawing.

Schritt
 Step 4

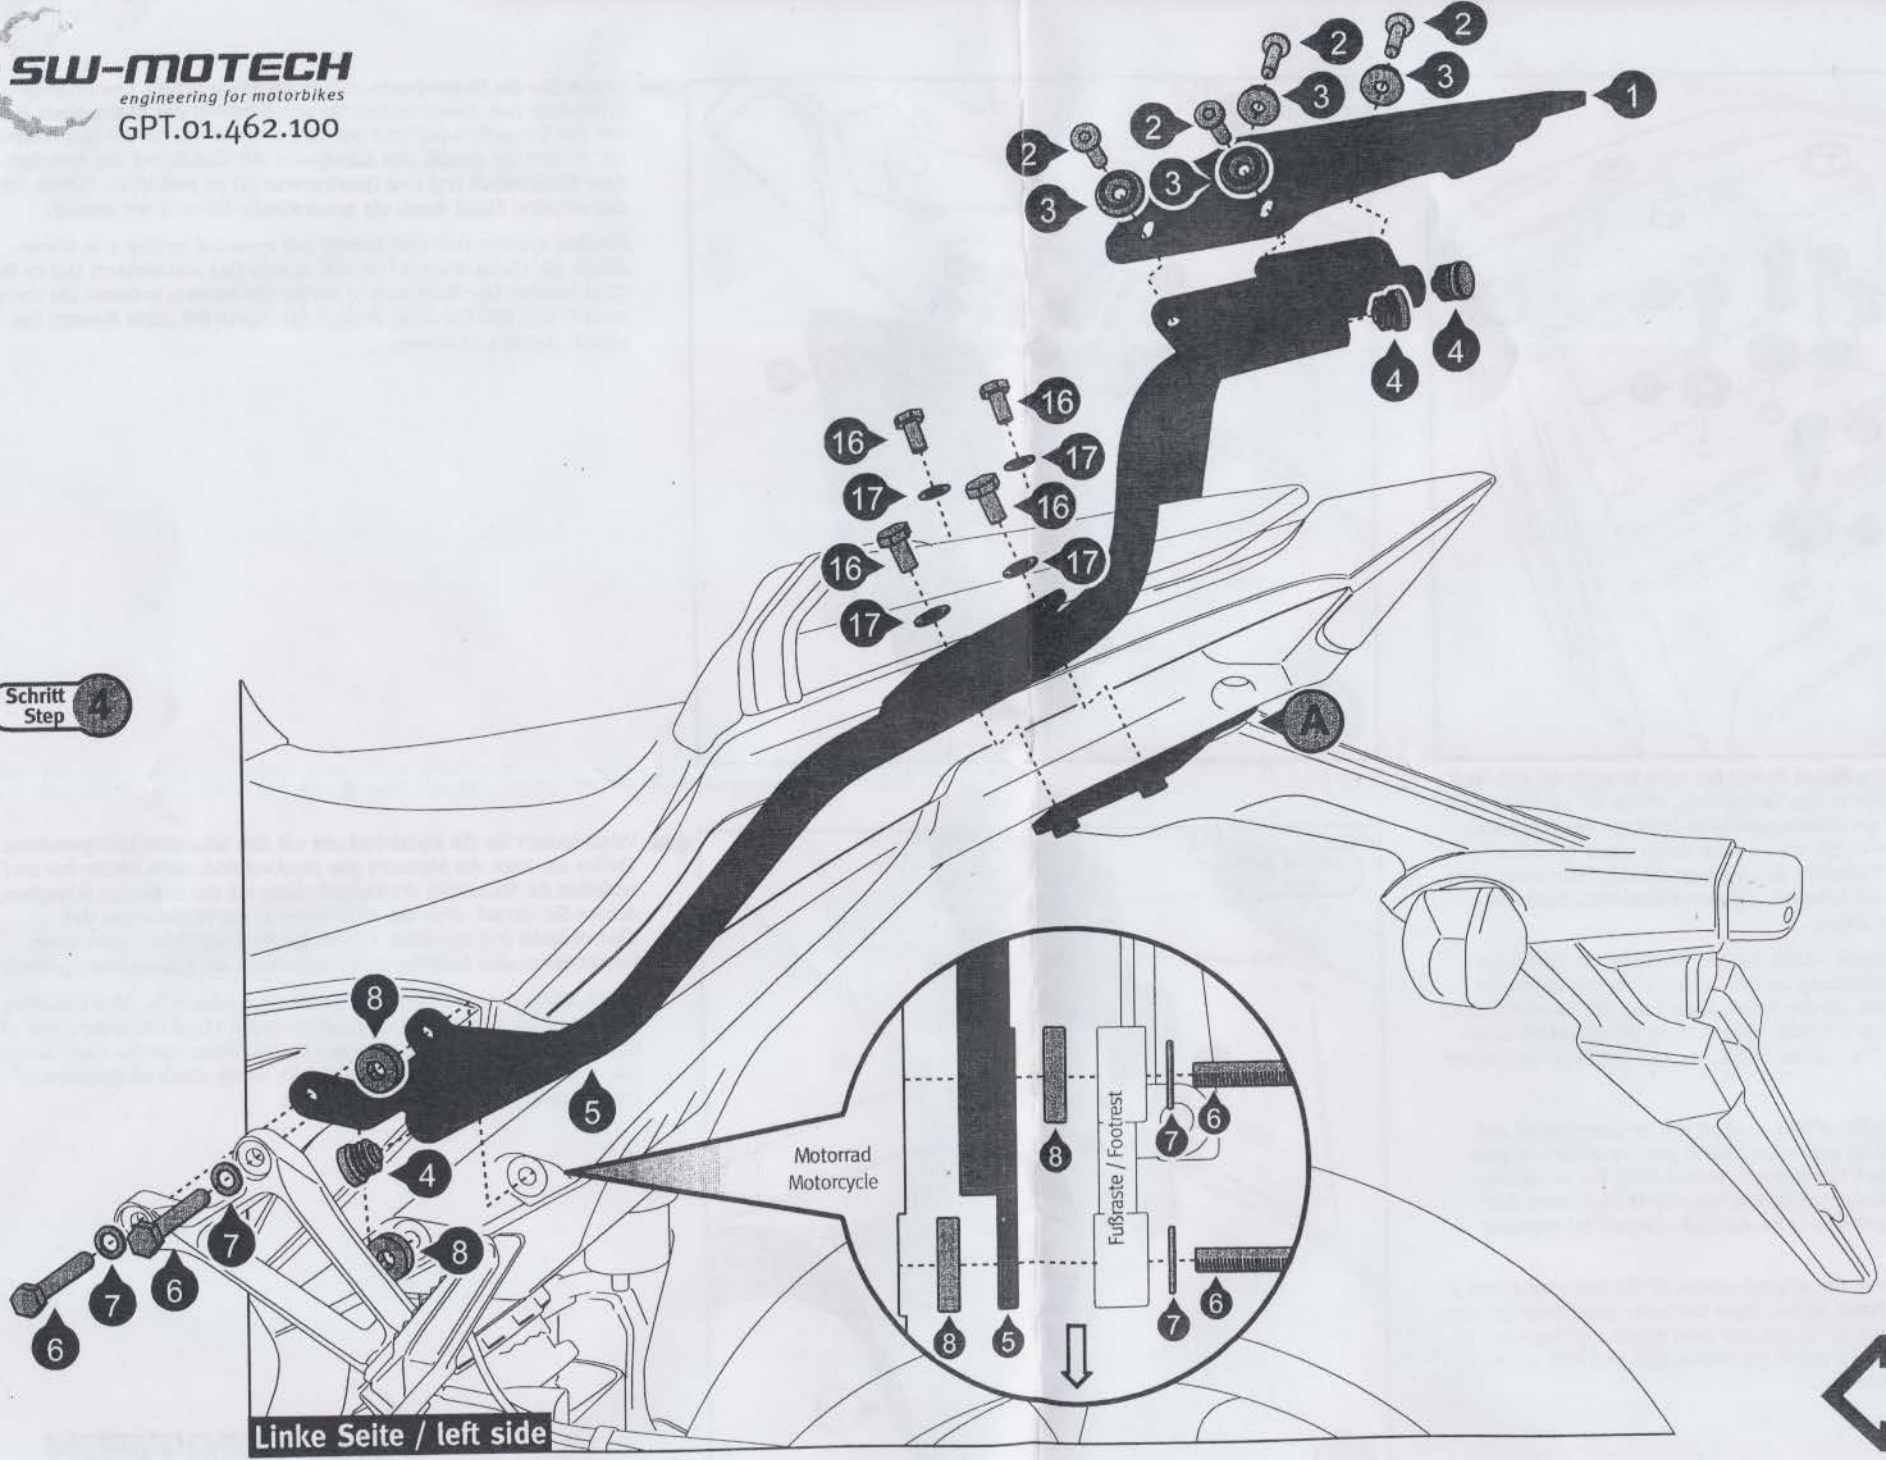

Linke Seite / left side

Fahrrichtung
 Driving direction